



30.80





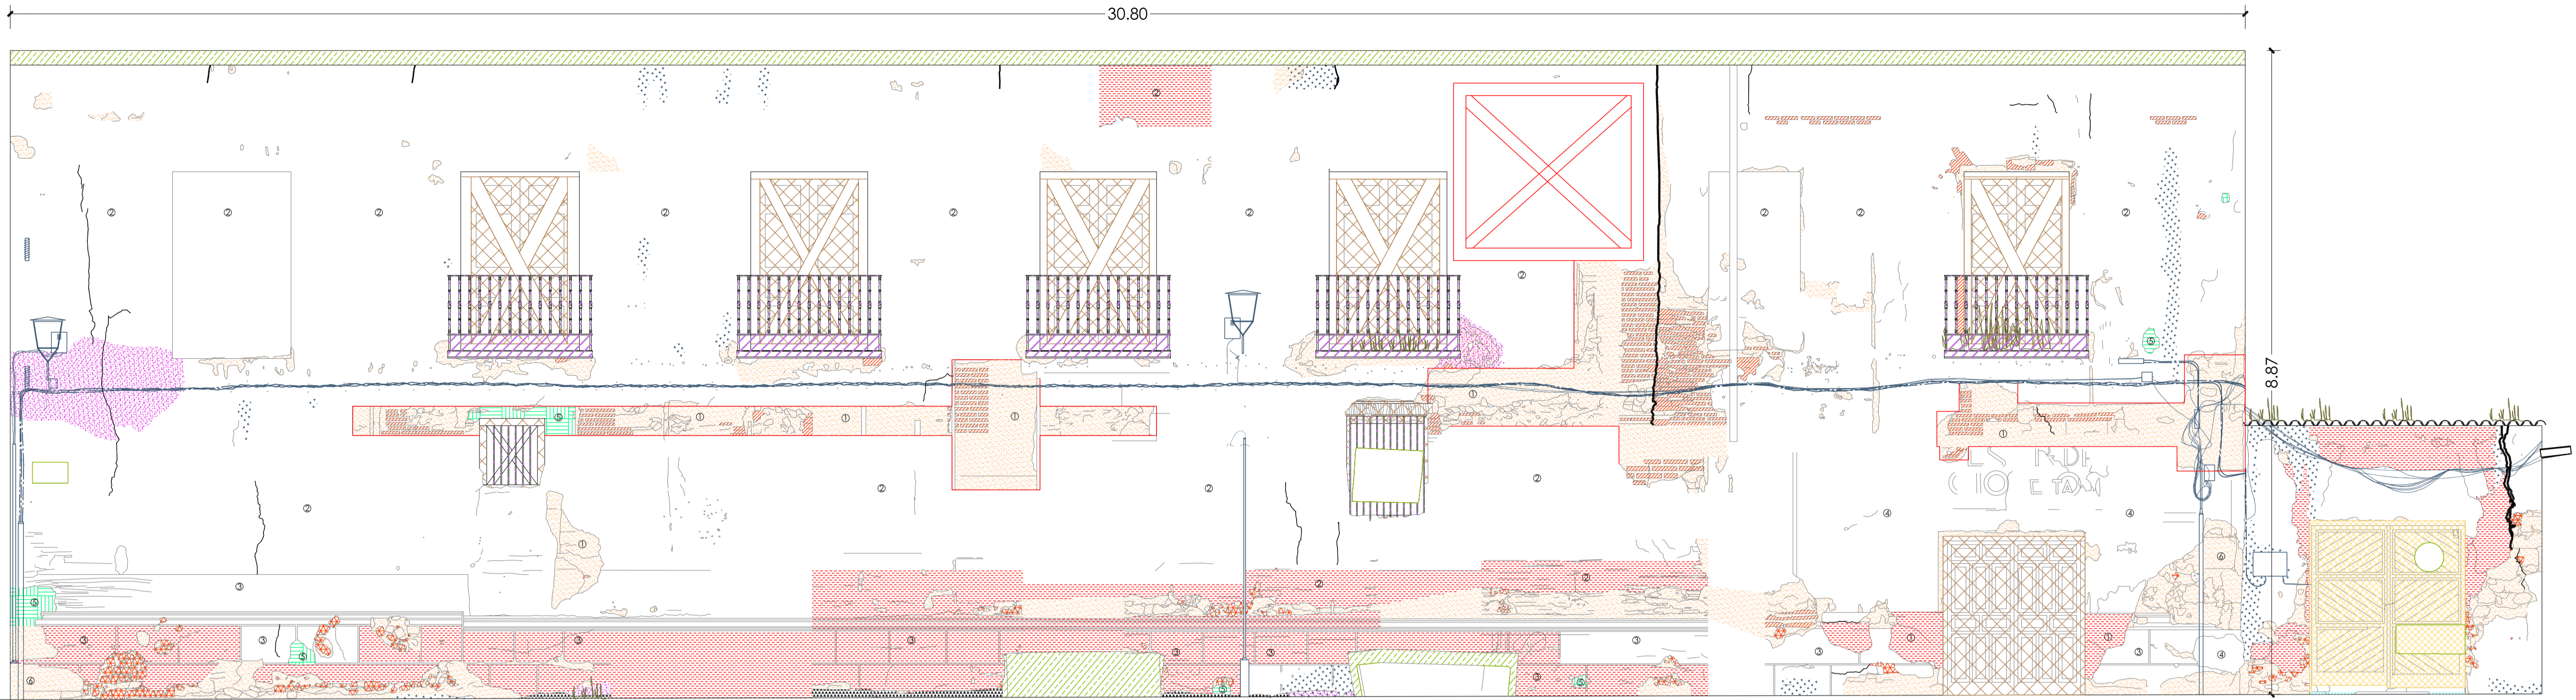


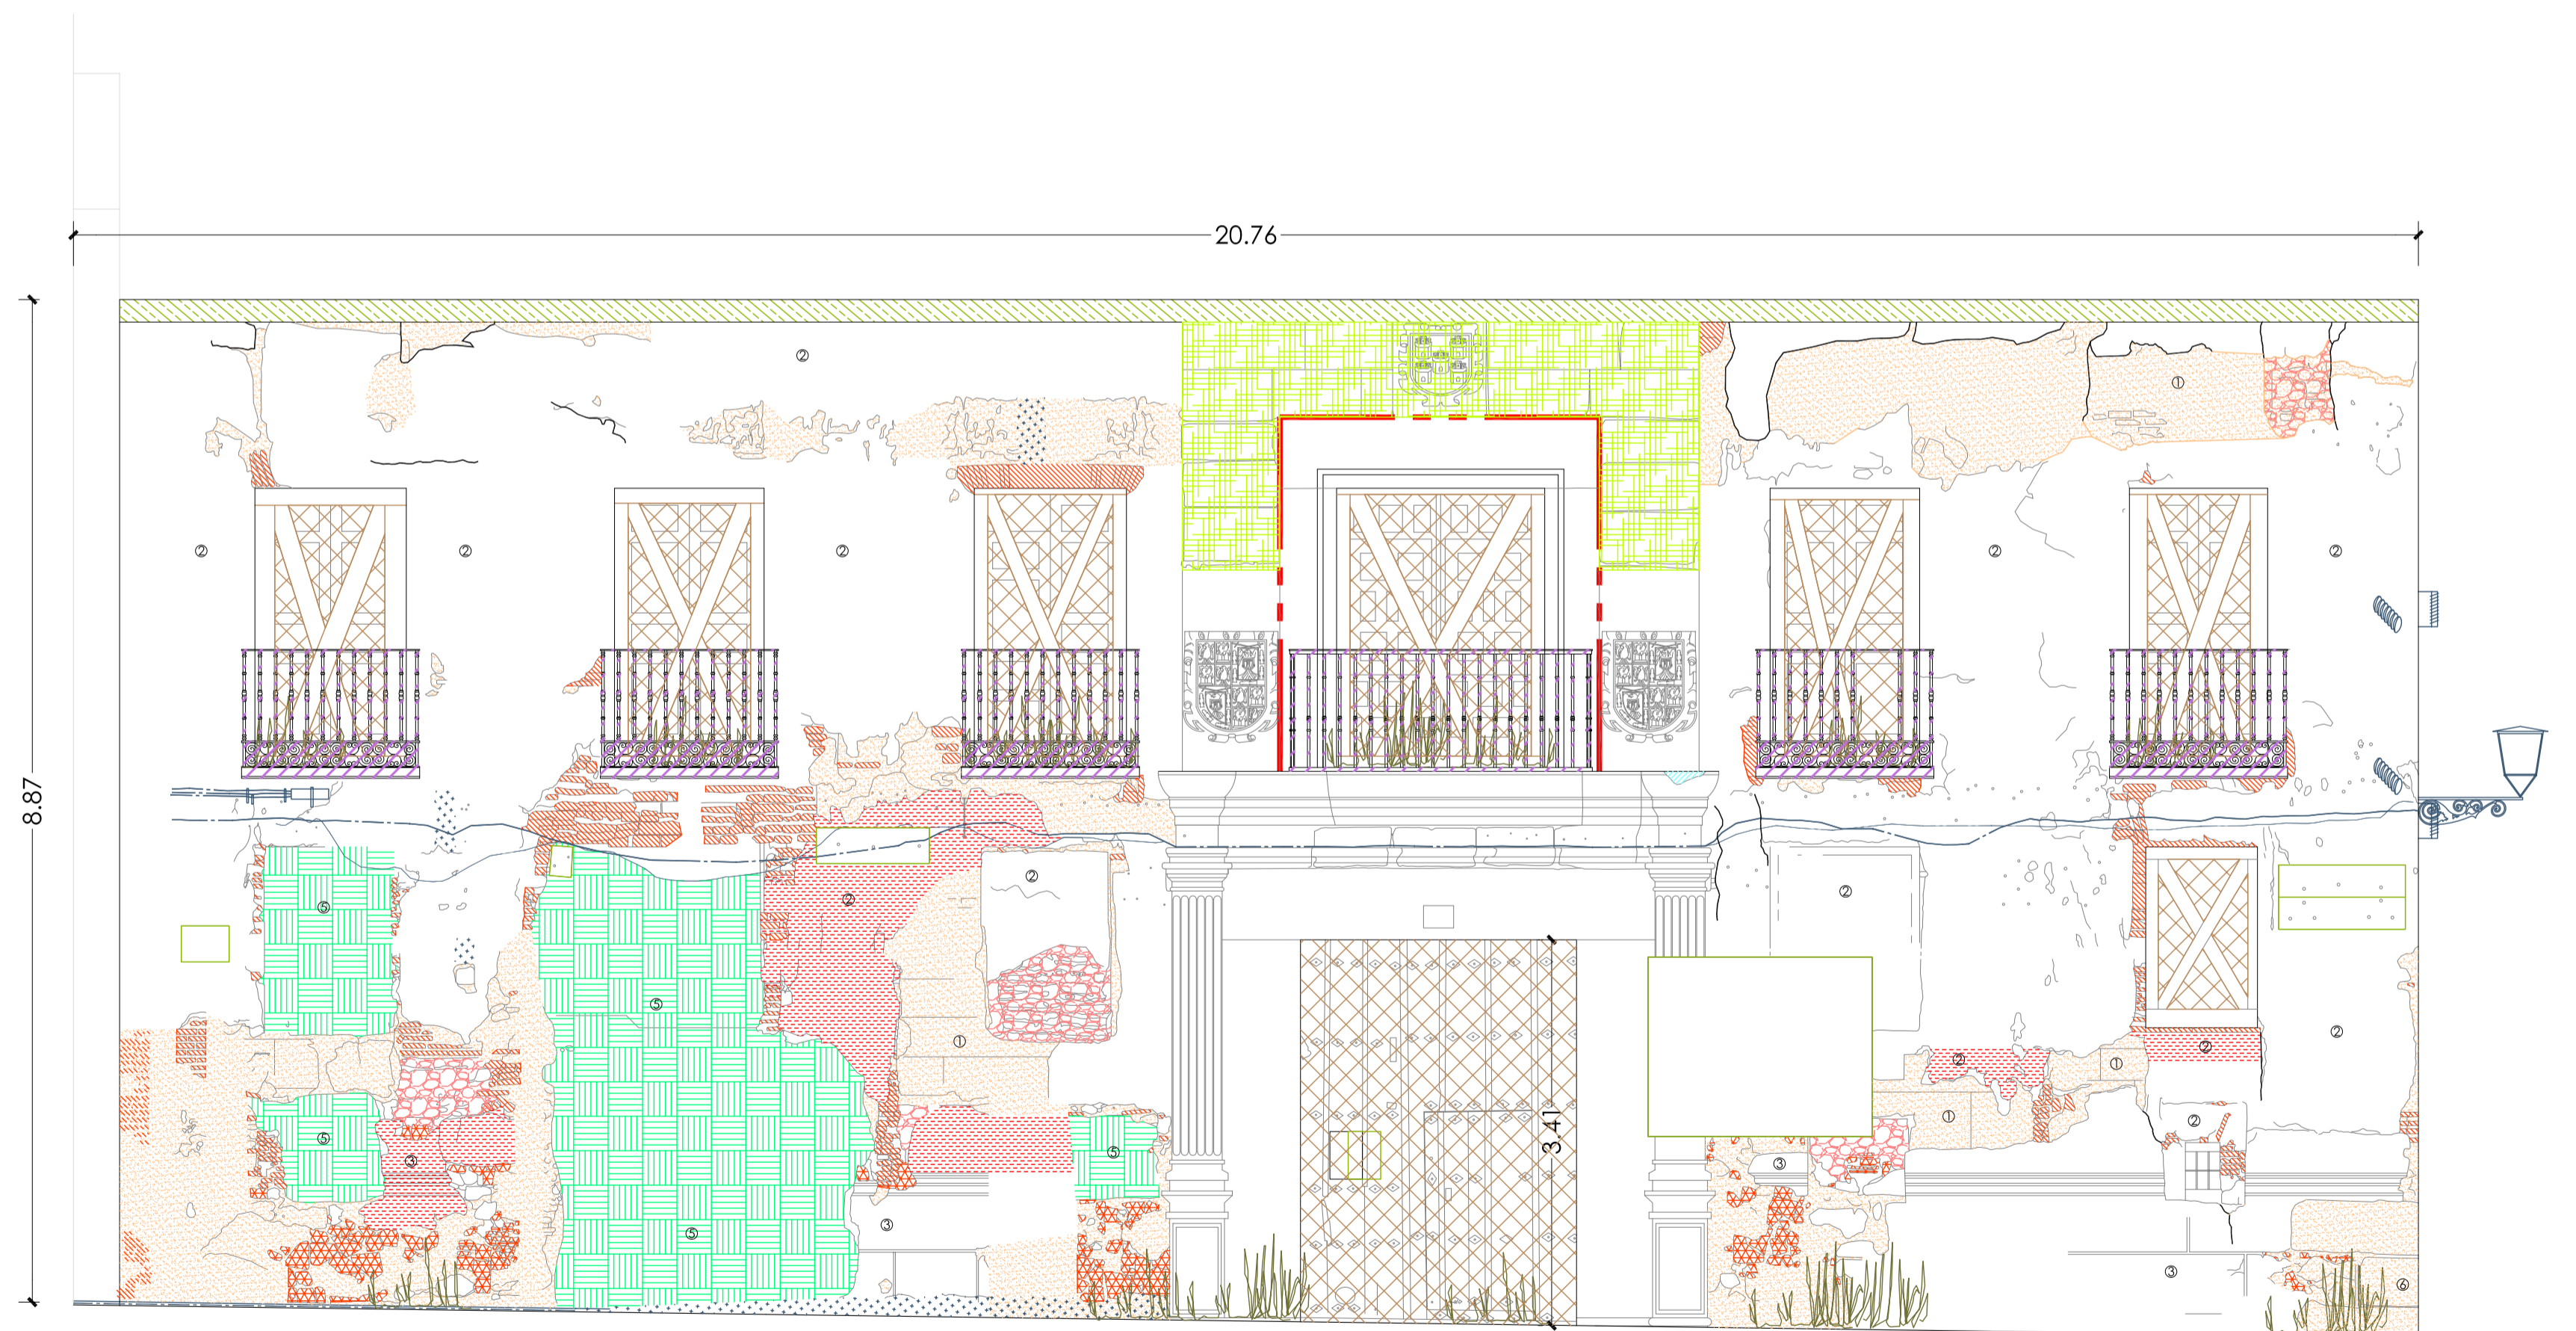






















ALZADO NORTE

20.76



ALZADO ESTE

LEYENDA

-  LIQUENES Y MUSGOS
 -  HUMEDAD
 -  HUECO POR PÉRDIDA DE VOLUMETRÍA, TAPIAL AL EXTERIOR
 -  REMATE DE CHAPA GALVANIZADA
 -  CARPINTERÍA POCO APROPIADA
 -  CARPINTERÍA / MADERA DETERIORADA, FALTA DE TRATAMIENTO
 -  SILLARES DE GRANITO
 -  PÉRDIDA DE VOLUMETRÍA POR ROTURA
 -  ELEMENTOS DE FORJA, FALTA DE TRATAMIENTO
 -  LÁMINA DRENANTE
 -  ESTIMACIÓN DE DESPLÓME
 -  GRIETAS
 -  TENDIDO ELÉCTRICO
 -  LADRILLO
 -  RESIDUOS DE TEJA
 -  MORTERO EN MAL ESTADO
 -  DESPLACADO DE MORTERO/DESPRENTAMIENTO
 -  HUECOS CEGADOS CON MORTERO DE CEMENTO
 -  CATAS
 -  ORGANISMOS VEGETALES
 -  CARTEL
 -  SILLARES DE GRANITO DESPLAZADOS
-  ① MORTERO BASE
 -  ② MORTERO GENERAL
 -  ③ MORTERO ZÓCALO
 -  ④ MORTERO AZUL
 -  ⑤ MORTERO DE RECIENTE EJECUCIÓN
 -  ⑥ SILLARES DE GRANITO